



# febi

# Porada

## Łożysko wahacza wzdłużnego

### Uwaga:

Do sierpnia 1999 r. montowane były jeszcze łożyska wzdłużne kołnierzowe. Dziś ich montaż jest zabroniony. Zostały one zastąpione łożyskami szczelinowymi.

Pasuje do osi tylnych następujących serii:

# BMW E 36, E 46, X 3

nr febi 14923

nr porównawczy 33 32 6 770 786

### Wskazówki montażowe:

Łożysko i ucho wahacza wzdłużnego muszą być odtłuszczone. Wymiany należy zawsze dokonywać parami!

### Ponadto:

Przed montażem łożyska szczelinowego należy oznaczyć od zewnątrz środek ucha wahacza wzdłużnego. Podczas wciskania zwrócić uwagę, aby jedna ze szczelin łożyska pokrywała się z oznaczeniem wahacza wzdłużnego, a następnie dociągnąć łożysko do wymiaru 2,5 mm.

Prosimy spytać lokalnego sprzedawcę febi o części zamienne firmy febi bilstein! Wszystkie części zamienne można również znaleźć pod adresem [www.febi.com](http://www.febi.com).

stan 2/06



[www.febi.com](http://www.febi.com)

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG · Wilhelmstr. 47 · 58256 Ennepetal  
Fon +49 2333 911-0 · Fax +49 2333 911-444 · [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

bilstein group

