

SERVICE-INFO



Instrukcja montażu rolki napinającej 531 0203 20 w zestawie paska rozrządu 530 0171 10 i zestawie z pompą wody 530 0171 30

Marka: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Model:

Audi: A3, A4

Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III

Skoda: Fabia, Octavia, Superb
VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Silnik: 1.6, 2.0, 2.0i

Nr. OE.: 06A 109 479 (zamieniony)
06A 109 479 A (zamieniony)
06A 109 479 B (zamieniony)
06A 109 479 C (zamieniony)
06A 109 479 F (aktualny)

Nr. Ref.: 531 0203 20
530 0171 10
530 0171 30



Foto 1: Szpilka nie jest poprawnie wkręcona.



Foto 2: Szpilka jest poprawnie wkręcona.

Podczas instalacji rolki napinającej 531 0203 20, trzeba upewnić się czy gwint (M10) na szpilce jest w pełni wkręcony na równi z blokiem silnika. Gwint nie może wystawać z bloku silnika (Patrz Foto 2).

Jeśli gwint (M10) na szpilce nie jest całkowicie wkręcony (Patrz Foto 1), rolka napinająca nie leży na równi z powierzchnią bloku silnika i z tego powodu ulega uszkodzeniom. Dokręcanie napinacza na wystającym gwincie części szpilki powoduje złudzenie, że napinacz jest prawidłowo zamocowany.

Kiedy silnik pracuje, wynikiem z tego powodu siły w rolce napinającej mogą spowodować obłuzowanie się szpilki/napinacza, co może prowadzić do poważnych uszkodzeń silnika.



Należy upewnić się, że gwint na szpilce znajduje się na równi lub poniżej bloku silnika! Jeśli szpilka jest w innej pozycji, może to powodować nieprawidłowe działanie rolki napinającej!

Uwaga:

Proszę używać 6-milimetrowego sześciokątnego klucza imbusowego do przekręcenia mimośrodowo i napięcia paska rozrządu.



Zwracać uwagę na informacje techniczne producenta samochodu!

Wszelkie odniesienia do numerów części zamiennych producentów pojazdów podano jedynie w celach porównawczych.

Właściwe części zamienne można dobrać w naszym katalogu on-line, pod adresem www.Schaeffler-Aftermarket.pl lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com

Stan 02.2011
INA 0067

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Dalsze informacje:
Telefon: +48 22 878 31 65
Fax: +48 22 878 31 64
E-mail: aainfo.pl@schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.pl

