

Ryzyko pomyłki rolki napinającej z prowadzącą podczas montażu zestawów CT1038K1 oraz CT1038K2

Problem:

Rolki prowadząca i napinająca mogą zostać pomyłone w trakcie montażu, co skutkuje nieprawidłowym napięciem paska, a w konsekwencji może prowadzić do powstania większego hałasu, a nawet uszkodzenia silnika.



V55822 63.7 x 39 mm

Przyczyna:

Obie rolki z wyglądu są prawie identycznie. Różnią się średnicą, dzięki czemu z łatwością mogą zostać pomyłone.



V55826 67 x 39 mm

Rozwiązanie:

Rolka prowadząca V55826 ma średnicę 67 mm, natomiast rolka napinająca V55822 ma mniejszą średnicę, wynoszącą 63.7 mm.

